


Maschera auto-oscurante

JS-E723A

MANUALE UTENTE

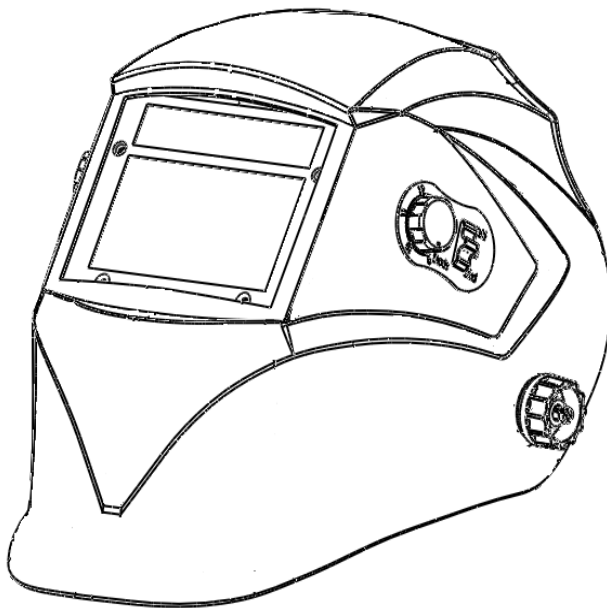


Prestate attenzione alla sicurezza personale e leggere attentamente questo manuale durante l'installazione e prima dell'utilizzo di questo prodotto.

I、Caratteristiche principali:

- 1) Il design adotta uno stile famoso in tutto il mondo che offre un ampio spazio interno e lo rende facile da usare e comodo da indossare. I materiali della calotta del casco con una consistenza morbida sono resistenti alle alte/basse temperature, alla corrosione, ignifughi e resistenti alla luce, ad alta resistenza. Può proteggere in modo completo viso, collo, orecchie .
- 2) Schermo a cristalli liquidi di alta qualità, rivestimento ottico e protezione per la schermatura dei raggi ultravioletti e infrarossi (livello di protezione: 16 #), proteggono l'operatore da lesioni da raggi nocivi come raggi ultravioletti, raggi infrarossi, ecc.
- 3) La tecnologia di trasformazione automatica utilizzata nel circuito di controllo consente allo schermo di reagire all 1/10.000 di secondo e cambiare la luce intensa in luce scura. Di conseguenza, può proteggere gli occhi da lesioni da arco improvviso.
- 4) L'interruttore anti-interferenza evita di vedere chiaramente l'oggetto di saldatura a causa del complesso ambiente circostante.
- 5) Regolazione oscuramento DIN5~DIN9/DIN9~DIN13, controllo continuo, impostato manualmente in base alla situazione
- 6) Da scuro a chiaro: 0,1 s~ 0,8 s
- 7) Modalita' Plasma e modalita' smerigliatura.

II、 Principio di funzionamento

Diverso dalla tradizionale lente passiva, lo schermo realizzato con vari additivi e pigmenti. utilizza il 3sensore sulla parte esterna dello schermo per autoscurare lo stesso durante la saldatura in modo da proteggere dai raggi nocivi. Inoltre, le mani sono completamente libere in modo da poter lavorare liberamente

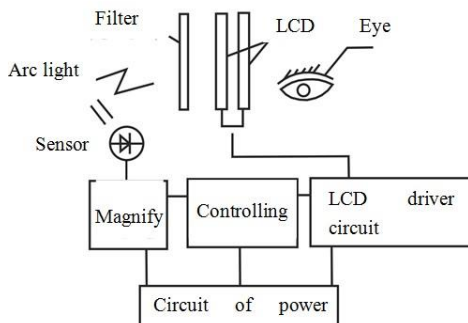



IV、 **Dati tecnici**

Applicazioni di Saldatura	MMA-MIG/MAG-TIG-PLASMA-SMERIGLIATURA
Sensori	4 sensori ottici ad alte prestazioni
Livello sensibilita' protezione	DIN4 -DIN5/9-9/13
Dimensione campo visivo	98x55mm
Dimensioni vetro esterno	123x99mm
Controllo livello protezione	regolabile esternamente
Regolazione tempo di reazione	1/10000S
Regolazione sensibilita'	regolabile esternamente
Regolazione commutazione	0,1S/0,4S/0,8S
Temperatura di esercizio	da -20° a + 65° ca.
Materiale	Poliammide/PoliPropilene
Alimentazione	Batteria/celle solari
Capacita' batteria	1200mah / sostituibile
Protezione UV/IR	DIN16
Pulsante test	SI

V、 **Struttura della maschera ed installazione della fascia regolabile**


1、 Struttura della maschera

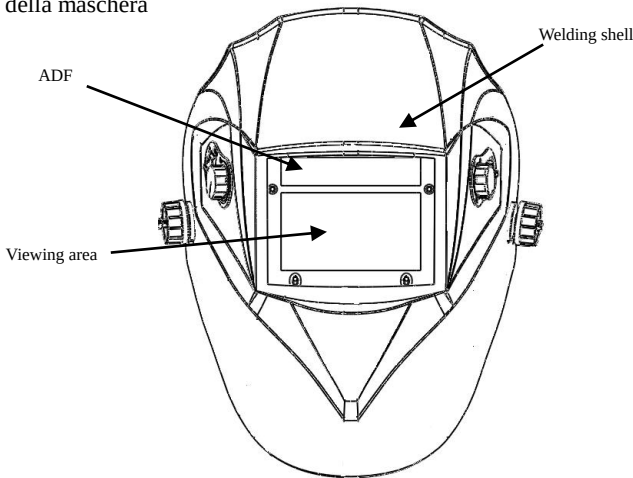

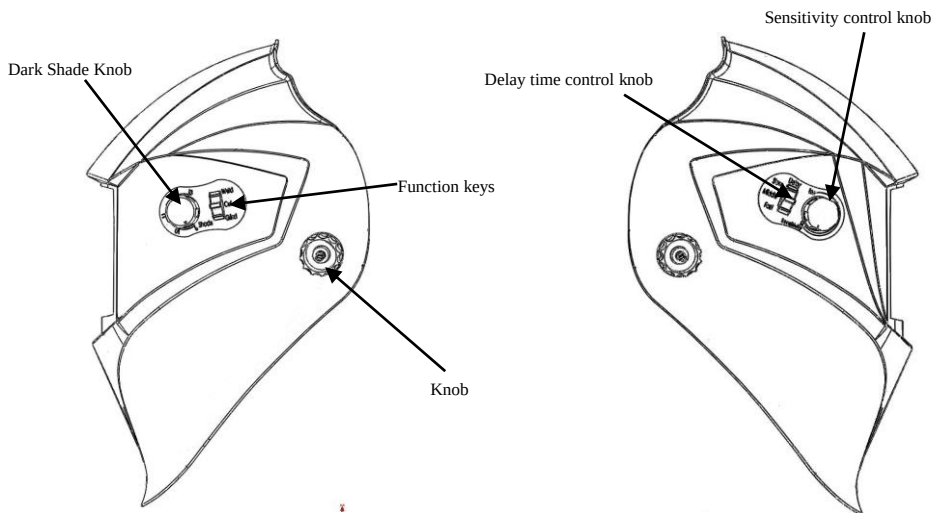


2、Montaggio fascia regolabile testa:

a、Estrarre l'archetto e smontarlo in base alla vista esplosa di seguito:

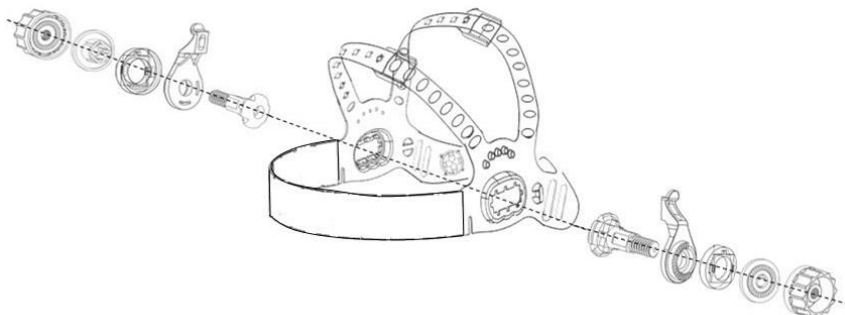


b. Estrarre la maschera e installare l'archetto in base alla vista esplosa di seguito:

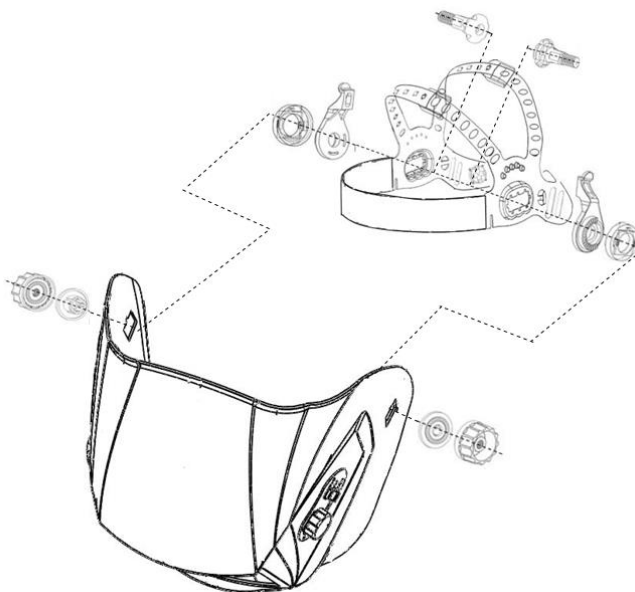


3. Descrizione regolazione maschera::

a) Ruotare prima l'archetto per fare in modo che la manopola di regolazione dell'archetto si trovi nella parte posteriore della testa, premere con la mano e ruotare in senso antiorario la manopola di regolazione del diametro dell'archetto per ampliare le dimensioni dell'archetto; in caso contrario, restringerlo.

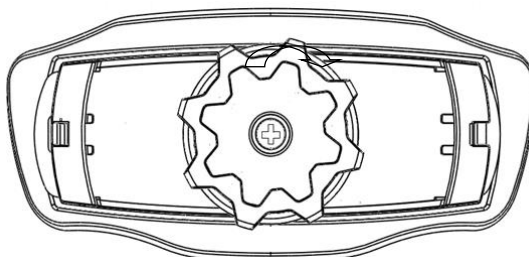





b、Regolare il foro di posizione della profondità della fascia per regolare la posizione longitudinale della fascia dalla sommità della testa agli occhi;

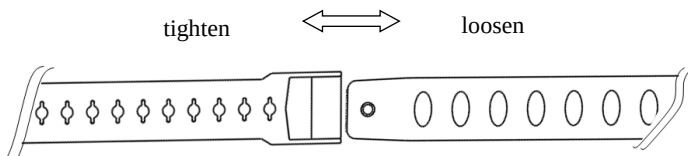

c、Allentare i dadi ad alette su entrambi i lati per far muovere la maschera avanti e indietro nel lungo foro mobile del passante per la testa in modo da regolare la distanza dalla finestra vista agli occhi;

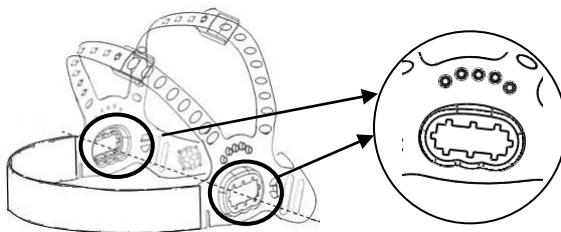

d、Fissare il pezzo di posizionamento su diverse colonne di posizionamento per regolare l'angolo di vista della finestra, regolare leggermente l'angolo di elevazione richiesto, l'angolo di vista orizzontale e l'angolo di vista dall'alto;

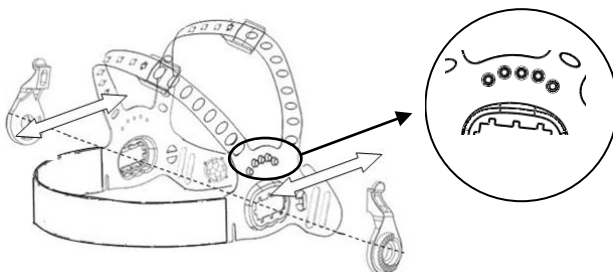

- e、 Allentare i dadi ad alette su entrambi i lati per regolare l'angolo verticale della maschera, per alzare o abbassare la maschera; potresti sentire "chuck-chuck" durante la regolazione.

VI. Istruzioni per l'uso del filtro di oscuramento automatico

1. Oscuramento:

La tabella seguente è la tabella di confronto dei numeri dei colori scuri; si prega di selezionare il numero di colore scuro corretto in base alle condizioni di lavoro effettive in modo da raggiungere la protezione ottimale e l'efficienza del lavoro::

Welding current (A)	0.5	1	2.5	5	10	15	20	30	40	60	80	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400	450	500
Welding type																								
SMAW							9	10	11						12						13			14
MIG (heavy)											10	11			12						13			14
MIG (light)											10	11			12			13			14			15
TIG, GTAW					9	10	11			12			13						14					
MAG/ (CO2)									10	11	12	13						14			15			
SAW													10	11	12	13	14	15						
PAC										11			12			13								
PAW				8	9	10	11	12			13			14						15				

2. Regolazione della sensibilità: scegli la sensibilità appropriata, non solo realizza la capacità anti-interferenza, ma ottieni anche un lavoro migliore.

(1)、quando la corrente di saldatura è piccola, è necessario posizionare la manopola "sensibilità" in posizione elevata, in modo da poter rilevare un arco stabile debole;

(2)、quando la corrente di saldatura è grande, è necessario mettere la manopola "sensibilità" in posizione bassa, È possibile evitare l'interferenza dell'arco da parte di altri;

(3) (la sensibilità è un controllo continuo, impostato manualmente in base alla situazione reale

3). Tempo di ritardo: Il tempo di ritardo è il tempo dal buio alla luce: (1)、 Quando la corrente di saldatura è grande e la luce del bagno fuso è molto forte, è necessario posizionare la manopola "ritardo" in un punto alto, in modo da evitare che gli occhiali vengano feriti dalla luce del bagno fuso.、 Se si desidera eseguire la saldatura a punti, è necessario posizionare la manopola "ritardo" in basso, in modo da poter migliorare l'efficienza del lavoro.

(1)、 Regolare la manopola "ritardo" nella posizione centrale è adatta per la maggior parte delle modalità di saldatura.

4. Modalita' Saldatur/smerigliatura

La funzione di saldatura/molatura viene commutata tramite la manopola sul corpo del casco. Quando si passa a "Grind", significa che entra in modalità di rettifica in base alla quale il filtro di oscuramento automatico non diventa nero quando rileva la luce dell'arco; pertanto, passare alla posizione corretta in base alle condizioni di servizio prima dell'uso;

5. Pulsante "TEST"




Premendo il pulsante "TEST" lo schermo diventerà scuro. Serve per verificare il funzionamento dello schermo e lo stato di carica della batteria.

6. Allarme batteria scarica:



Quando la spia di batteria scarica si illumina di rosso, è necessario sostituire batteria (CR2450); Per la sostituire la batteria procedure come sotto indicato:

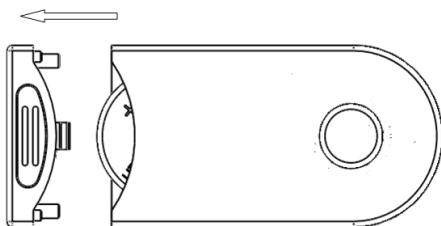


VII. Precauzioni per l'uso del casco

1. Prima di utilizzare il casco per saldatura, strappare prima le pellicole attaccate al vetro di schermatura interno ed esterno, regolando la manopola di serraggio tra l'archetto e il corpo del casco, quindi regolare correttamente il diametro e la profondità dell'archetto per indossarlo;
2. Testare con lampade a incandescenza standard da 40 W o superiori prima dell'uso, il cristallo Liquid dello schermo diventerà nero quando si posizionano le lampade vicino ad esso;
3. Non mettere il casco su alcun giunto di saldatura ad alta temperatura dopo la saldatura;
4. Non usare il casco come casco di sicurezza;
5. Sostituire tempestivamente il vetro schermante interno o esterno non trasparente o danneggiato per garantire la visuale;

6. Per proteggere il prodotto da danni, non pulirlo direttamente con acqua o solventi per la pulizia; si prega di utilizzare tessuti morbidi o un panno per la pulizia;
7. Al fine di garantire il corretto funzionamento del filtro auto oscurante, mantenere puliti i sensori su di esso e lontano da altri oggetti;
8. Quando la temperatura ambientale è relativamente bassa, i materiali dei cristalli liquidi possono ritardare il funzionamento, mentre non hanno alcuna influenza sulle varie proprietà protettive.

VIII. Filtro ADF

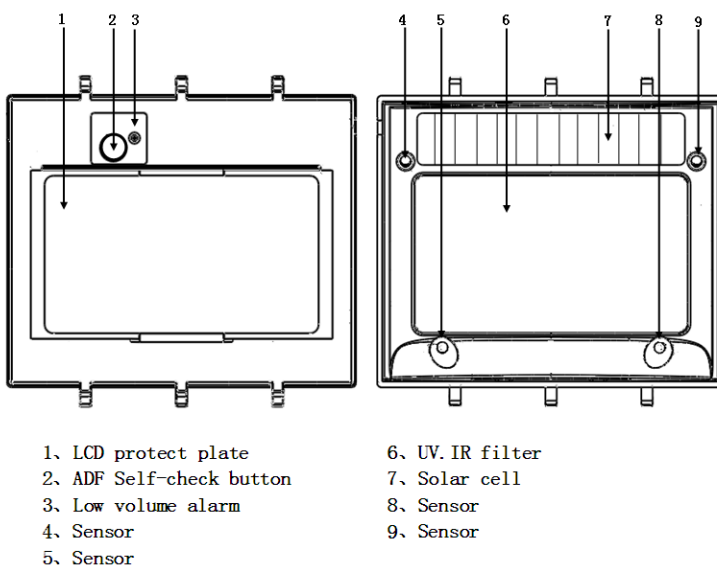

IX. Servizio post vendita

Per il servizio di garanzia preghiamo di prendere visione nella scheda Tecnica dove viene indicata la modalità di garanzia, contattare il ns. rivenditore o verificare sul nostro sito internet www.jasicialia.it

Si prega di indicare I dati per contatto:

Scheda Garanzia

Prodotto		Serial number	
Posto acquisto		Data acquisto	
Telefono		Numero Fattura	



JASIC ITALIA – JKP ITALIA S.R.L.

Via Matteo Ricci 26 – 60126 ANCONA, ITALY

Tel. +39.0712141025 - www.jasicitalia.it – info@jasicitalia.it